


お客様ご提供パッド分析結果報告



ご提供いただいた専用パッドに限る結果となりますが、ご参照いただけますと幸いです。


【全体分析内容】

前（お腹側）

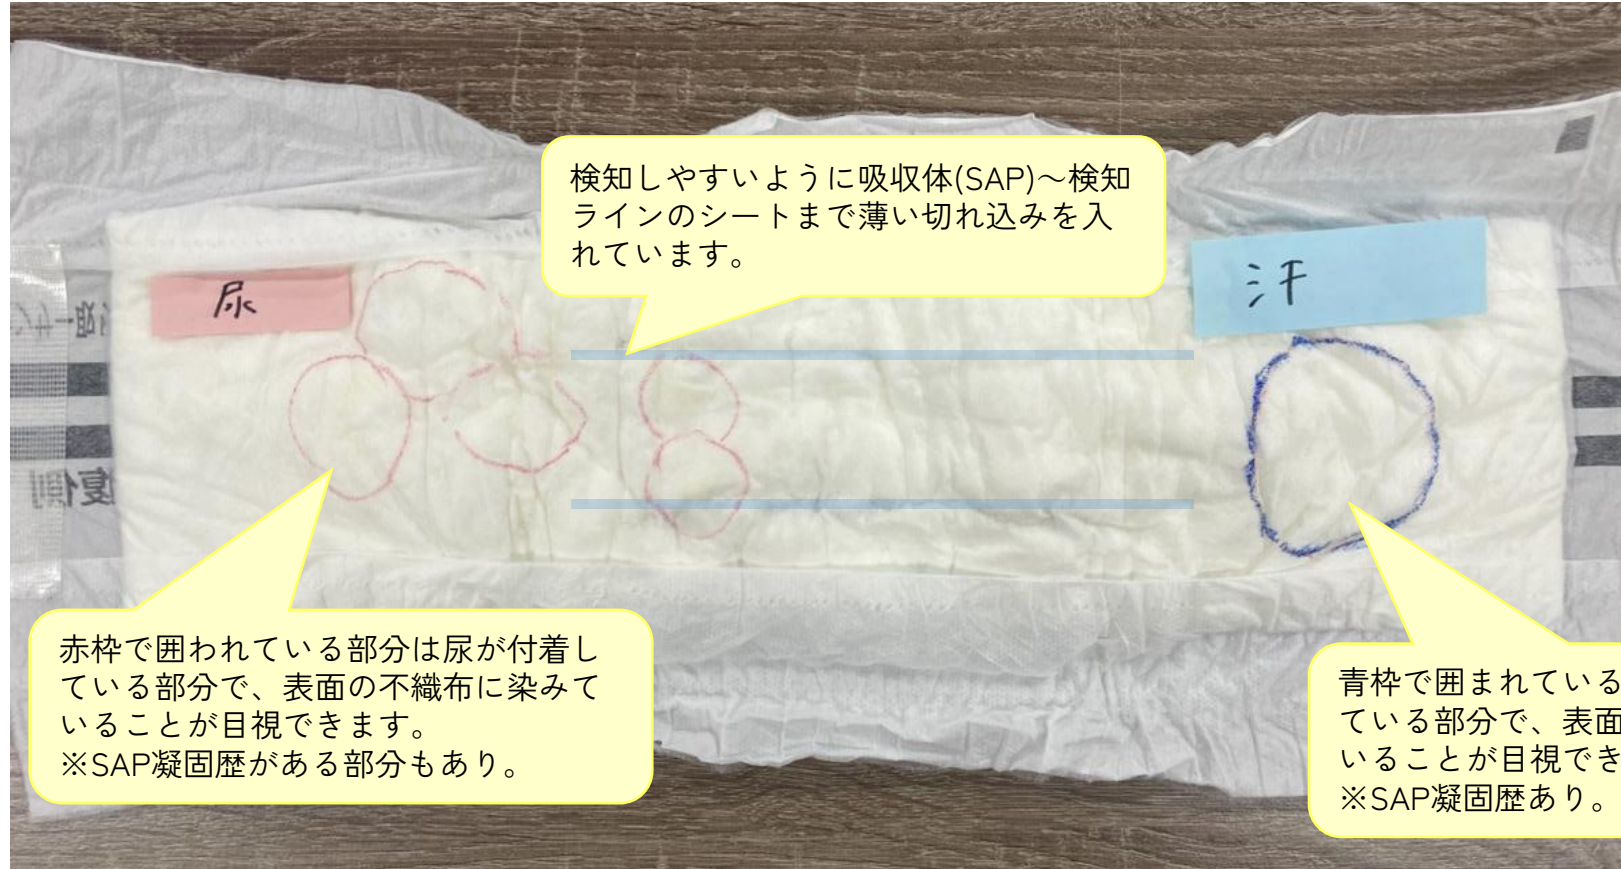

後（背中側）

前（お腹側）

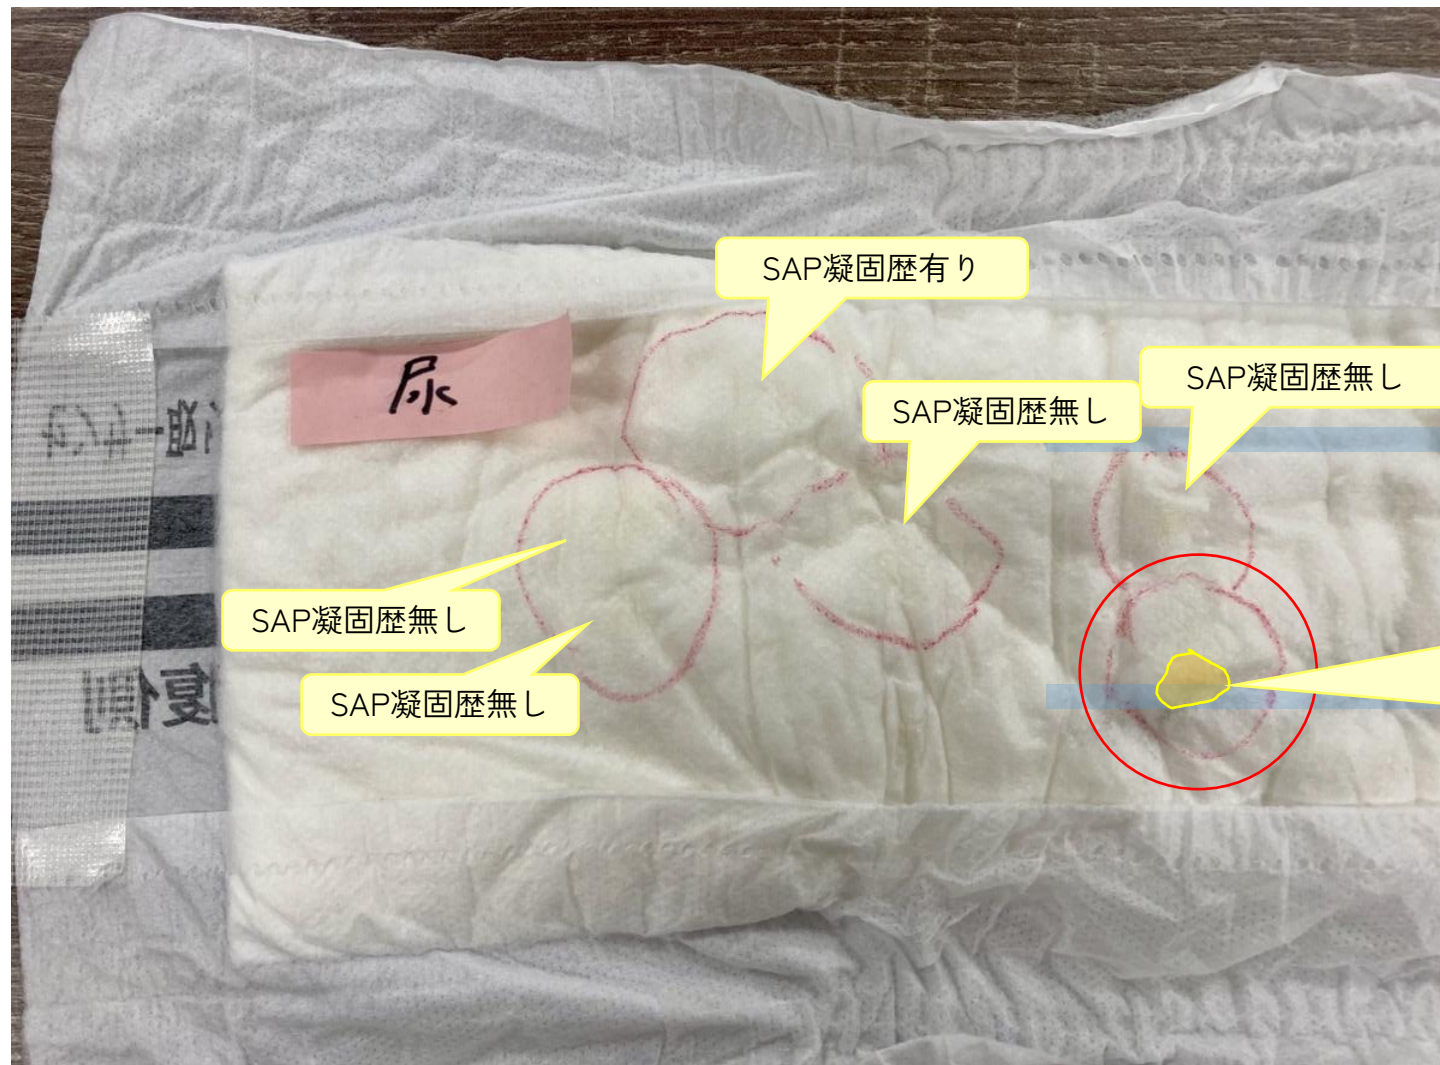

・全体的なADC値（水分をどれくらい含んでいるか）の検証もさせて頂きましたが、乾燥状況から見ても弊社の検知基準値よりは高く出たため、ADC値での検知の正確性は確認することはできませんでした。

今回ご提供頂いた専用パッドではこの部分に付着した尿が、**切込み線から一番下の検知ラインまで浸水**した結果、アラームが発報したのではないかと考えております。
この部分はSAPが凝固した形跡がありました。

後（背中側）



【表面水分吸収体(SAP)の凝固状態確認】



【裏面水分吸収体(SAP)の凝固状態確認】

- ・青枠部分のSAP凝固状態を確認するため、表面不織布とバックシート内のSAPを剥がし、確認させていただきました。
- ・表面不織布から見受けられた凝固歴ですが、SAP表面不織布側は確かにSAPの凝固が確認できました。
- ・しかし、バックシート側（裏側）のSAPには凝固が見られませんでしたので、おそらく背中側（お尻）汗による検知・誤発報は無いと判断させて頂きたいと思っております。